

# TempMaster™ M2 Plusコントローラ用クイックガイド

## メイン画面およびメニュー

### コントローラの設定

- ツールの新規作成
- コントロールカードの設定
- ゾーンごとのツールパラメータの設定
- ツールおよびシステム設定の指定
- ツール/設定のToolStoreへの保存
- ゾーン温度の設定
- Easyview画面の設定



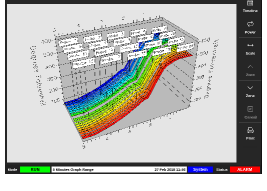
## コントローラの操作

- スタートアップ手順
- ツール設定の読み込み
- モードの変更 - 個別のゾーン
- モードの変更 - 複数のゾーン
- ゾーンパフォーマンスの確認
- シャットダウン手順

## グローバルサポート



## メイン画面およびメニュー

<p><b>ディスプレイ画面</b></p> 	<p><b>機能:</b></p> <p>監視および情報: ゾーンの状態を確認          制御: 横のコマンドボタンでページを切り替え          移動: タブによってページを切り替え</p>
<p><b>ToolStore画面</b></p> 	<p><b>説明:</b></p> <p>ツールの名前と保存された設定を一覧表示</p>
<p><b>Apps画面</b></p> 	<p><b>他のページへのアクセスが可能:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• テスト</li> <li>• エクスポート</li> <li>• ピクチャ</li> <li>• アクション</li> <li>• アラーム</li> <li>• リモート</li> <li>• 電源</li> <li>• パージウィザード</li> <li>• スマートモールド</li> </ul>
<p><b>Settings画面</b></p> 	<p><b>説明:</b></p> <p>ツールおよびシステム設定にアクセス可能</p>
<p><b>Graph画面</b></p> 	<p><b>説明:</b></p> <p>最大20ゾーンの温度と時間、または電源出力と時間のグラフが表示されます。</p>

## コントローラの設定

### ツールの新規作成

1. [ToolStore]を選択します。
2. 空のツールスロットを選択してから、[Detect]を選択します。
3. 必要であればパスワードを入力します。
4. ツールの名前を入力します。

### コントロールカードの設定

1. [Settings]を選択します。
2. Type列からゾーンを選択します。
3. [Set]を選択します。
4. ゾーンタイプを選択します。
5. 必要であれば、ヘッダーの色を変更します。
6. [OK]を選択して変更を適用するか、[Cancel]を選択して変更を保存しないで設定画面に戻ります。

注記: 温度コントロールカードはすべて最初はデフォルトのプローブゾーンに設定されており、プローブのデフォルト値を使用します。

### ゾーンごとのツールパラメータの設定

1. [Settings]を選択します。
2. 設定する1つまたは複数のゾーンを選択して、必要なパラメータの列を選択します。
3. [Set]を選択して、必要であればパスワードを入力します。
4. 必要な値を設定します。
5. 調整が必要なパラメータごとにステップ2から5を繰り返します。

注記: ツールパラメータの一覧と説明については、ユーザーマニュアルを参照してください。

### ツール/システム設定の指定

1. [Settings]を選択してから[Config]を選択します。
2. 必要であればパスワードを入力します。
3. Tool Settingsから[Tool Config]、またはSystem Settingsから[System Config]を選択します。
4. 必要な設定を選択して、必要な値またはオプションを入力します。
5. [OK]を選択して値を適用するか、または[Back]を選択して保存を行わずにTool ConfigまたはSystem Config画面に戻ります。

重要: 設定の変更を恒久的に保存するには、ToolStoreで保存する必要があります。

ツール/設定をToolStoreに保存

1. ToolStoreページを選択します。
2. 必要なツールを選択します。
3. [Save]を選択します。

ゾーン温度の設定

1. 必要なゾーンを1つまたは複数選択します。
2. [Set]を選択します。
3. いずれかのオプションを選択します。
  - ・ 温度に新しい値を入力します。
  - ・ [Add]を選択 - 全体の温度を上げます。
  - ・ [Subtract]を選択 - 全体の温度を下げます。
4. [Enter]を選択して必要な温度を設定するか、[Esc]を選択して変更を行わずに終了します。

Easyview画面のセットアップ

ステップ1:ピクチャをインポート

1. 1つまたは複数のピクチャをUSBメモリースティックに保存します。
2. USBメモリースティックをコンソールに挿入して、10秒間待機します。
3. [Pictures]を選択します。
4. [Import]を選択して、必要であればパスワードを入力します。
5. 必要なピクチャを選択するか、[Cancel]を選択してインポートを行わずに終了します。

ステップ2:ピクチャにリンク

1. 必要なピクチャを選択します。
2. [Link]を選択して、必要であればパスワードを入力します。
3. 空のスロットを選択してから[OK]を押してリンクを作成するか、[Cancel]を押してEasyview画面に戻ります。

ステップ3:ツールピクチャにミニパネルを追加

1. 必要なピクチャを選択します。
2. [Show]を選択して、必要であればパスワードを入力します。
3. [Place]を選択して、ゾーン選択ボックスを開きます。
4. [Auto]または[Alias Name]を選択します。
  - ・ [Auto]:ゾーンはユーザーが画面上でタッチした場所に連続で配置されます。ゾーンごとに[Place]を押す必要はありません。
  - ・ [Zone number or alias]:ユーザーは配置するゾーンを選択して、新しいゾーンを配置するたびに[Place]ボタンを押す必要があります。
5. [Cancel]を選択すると、ミニパネルを追加しないでEasyview画面に戻ります。

## コントローラの操作

スタートアップ手順

1. メインスイッチを使用してキャビネットの電源をオンにします。
2. キャビネットのスイッチをオンにしてから、ディスプレイが点灯するまでコンソールのスイッチを押します。

ディスプレイ画面がオンになると、コンソールに2つのオプションが表示されます。

- ・ コンソールスタートアップがStop(停止)に設定されている場合、ツールの電源は0であり加熱しません。
- ・ コンソールスタートアップがStartup(スタートアップ)、Standby(スタンバイ)またはRun(実行)に設定されている場合、コントローラはゾーンに電源を適用してゾーンを加熱します。

ツール設定の読み込み

1. 必要なツールを選択して、[Load]を選択します。
2. [OK]を選択するか、[Cancel]を選択して終了します。

注記:コントローラがRunモードで、温度設定が異なるツールが読み込まれた場合、ツールは直ちに新しく読み込まれた温度設定で実行するよう切り替わります。

モードの変更 - 個別のゾーン

1. 必要なゾーンを選択します。
2. [Set]を選択して、必要であればパスワードを入力します。
3. それから、次の2つのうちのいずれかのオプションを選択します。
  - ・ [Boost]:Boost時間が経過するまで、そのゾーンの温度を上げます。
  - ・ [OFF]:ゾーンのスイッチをオフにします。

モードの変更 - 複数のゾーン

1. 必要なゾーンを複数選択します。
2. [Set]を選択してキーボードを表示させます。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
  - ・ Manualモードに変更する:[Manual]を選択して出力をパーセンテージで設定します。
  - ・ 1つのゾーンをスレーブにする:[Slave]を選択して、ゾーンリストから類似のマスターゾーンを選択します。
  - ・ Autoモードに戻る:[Auto]を選択して必要なゾーン温度を入力します。

ゾーンパフォーマンスを確認

Graph画面には、最大20ゾーンの温度と時間、または電源出力と時間のグラフが表示されます。

1. [Graph]を選択してGraph画面を開きます。
2. [Timeline]を選択すると、ツールの操作履歴が表示されます。
3. [Power]を選択すると、グラフの横軸に電源出力が表示されます。
4. [Temp]を選択すると、グラフの横軸に温度が表示されます。
5. [Scale]を選択して、必要な時間間隔を選択します。選択肢は5分、30分、24時間です。
6. [▲]または[▼]を選択すると、各ゾーンを上下に移動します。

シャットダウン手順

1. ディスプレイ画面から[Mode]を選択して、必要であればパスワードを入力します。
2. [Stop]を選択して加熱負荷をゼロに下げます。
3. いずれかのModeボックスまたは上部のメニューボタンから[Shutdown]を選択して、確認画面を承認します。
4. [ⓘ]を選択します。
5. Information画面から[Exit]を選択します。
6. [OK]を選択してコンソールのスイッチをオフにするか、[Cancel]を選択してInformation画面に戻ります。

## グローバルサポート

<b>グローバル本社</b> カナダ Mold-Masters (2007) Limited 電話:+1 905 877 0185 canada@moldmasters.com	<b>欧州本社</b> ドイツ/スイス Mold-Masters Europa GmbH 電話:+49 7221 50990 germany@moldmasters.com
<b>アジア本社</b> 中国/香港/台湾 Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd 電話:+86 512 86162882 china@moldmasters.com	<b>南米本社</b> ブラジル Mold-Masters do Brasil Ltda. 電話:+55 19 3518 0699 brazil@moldmasters.com
<b>インド</b> Mold-Masters Technologies Private Limited 電話:+91 422 423 4888 india@moldmasters.com	<b>日本</b> モールド・マスターズ株式会社 電話:+81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
<b>英国</b> Mold-Masters (UK) Ltd 電話:+44 1432 265768 uk@moldmasters.com	<b>米国</b> Mold-Masters Injectioneering LLC 電話:+1 800 450 2270(米国内のみ) 電話:+1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com