

KVIKGUIDE TIL TEMPMASTER™ M2 PLUS-CONTROLLER

HOVEDSKÆRME OG MENUER

KONFIGURATION AF CONTROLLEREN

- OPRETTELSE AF ET NYT VÆRKTØJ
- KONFIGURATION AF STYREKORT
- KONFIGURATION AF VÆRKTØJSPARAMETRE ZONE FOR ZONE
- KONFIGURATION AF VÆRKTØJS- OG SYSTEMINDSTILLINGER
- LAGRING AF VÆRKTØJ/INDSTILLINGER I TOOLSTORE
- INDSTILLING AF ZONETEMPERATUR
- OPSÆTNING AF SKÆRMEN EASYVIEW

BETJENING AF CONTROLLEREN

- OPSTARTSPROCEDURE
- INDLÆSNING AF VÆRKTØJSINDSTILLINGER
- SKIFT AF TILSTANDE - INDIVIDUELLE ZONER
- SKIFT AF TILSTANDE - FLERE ZONER
- KONTROL AF ZONEDELSE
- NEDLUKNINGSPROCEDURE

GLOBAL SUPPORT



HOVEDSKÆRME OG MENUER

<p>Displayskærm</p> 	<p>Funktioner:</p> <p>Monitor og information: Overvåg zonetilstand</p> <p>Control: Kommandoknapper i siden skifter fra side til side</p> <p>Navigation: Med tabulatorknappen kan du skifte mellem de forskellige sider</p>
<p>Skærmen ToolStore</p> 	<p>Beskrivelse:</p> <p>Liste over værktøjer med navne og gemte indstillinger.</p>
<p>Skærmen Apps</p> 	<p>Giver adgang til andre sider:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testing • Export • Pictures • Actions • Alarms • Remote • Energy • Purge Wizard • Smart Mold
<p>Skærmen Settings</p> 	<p>Beskrivelse:</p> <p>Giver adgang til værktøjs- og systemindstillinger.</p>
<p>Skærmen Graph</p> 	<p>Beskrivelse:</p> <p>Viser grafer over temperatur eller effekt i forhold til tid for op til 20 zoner.</p>

KONFIGURATION AF CONTROLLEREN

OPRETTELSE AF NYT VÆRKTØJ

1. Vælg [ToolStore].
2. Vælg en tom værktøjsplads, og vælg derefter [Detect].
3. Indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
4. Indtast værktøjsnavn.

KONFIGURATION AF STYREKORT

1. Vælg [Settings].
2. Vælg en zone fra kolonnen Type.
3. Vælg [Set].
4. Vælg zonetype.
5. Skift header-farve, hvis du bliver bedt om det.
6. Vælg [OK] for at acceptere ændringerne eller [Cancel] for at vende tilbage til skærmen Settings uden at gemme nogen ændringer.

BEMÆRK: Alle temperaturstyrekort er oprindeligt som standard sat til dysezonener og benytter dyse-standardværdier.

KONFIGURATION AF VÆRKTØJSPARAMETRE ZONE FOR ZONE

1. Vælg [Settings].
2. Vælg den zone eller de zoner, der skal konfigureres, og vælg kolonnen for den ønskede parameter.
3. Vælg [Set], og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
4. Indstil den ønskede værdi.
5. Gentag trin 2 til 5 for hver parameter, som skal justeres.

BEMÆRK: Se en liste med og beskrivelse af alle værktøjsparametre i brugsanvisningen.

KONFIGURATION AF VÆRKTØJS-/SYSTEMINDSTILLINGER

1. Vælg [Settings], og vælg derefter [Config].
2. Indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
3. Vælg [Tool Config] fra værktøjsindstillinger eller [System Config] fra systemindstillinger.
4. Vælg den ønskede indstilling, og indtast den ønskede værdi eller mulighed.
5. Vælg [OK] for at acceptere værdien, eller vælg [Back] for at vende tilbage til værktøjs- eller systemkonfigurationsskærmen uden at gemme.

VIGTIGT: Hvis du vil gemme en ændret indstilling permanent, skal du gemme den i ToolStore.

GEM VÆRKTØJ/INDSTILLINGER I TOOLSTORE

1. Vælg siden ToolStore.
2. Vælg det ønskede værktøj.
3. Vælg [Save].

INDSTILLING AF ZONETEMPERATUR

1. Vælg den ønskede zone eller de ønskede zoner.
2. Vælg [Set].
3. Vælg en af mulighederne:
 - Indtast en ny værdi for temperaturen
 - Vælg [Add] - hævn den generelle temperatur
 - Vælg [Subtract] - sænk den generelle temperatur
4. Vælg [Enter] for at indstille ønsket temperatur, eller vælg [Esc] for at afslutte uden at foretage ændringer.

OPSÆTNING AF SKÆRMEN EASYVIEW

TRIN ET: IMPORTERE ET BILLEDE

1. Gem et eller flere billeder på USB-nøglen.
2. Sæt USB-nøglen i konsollen, og vent 10 sekunder.
3. Vælg [Pictures].
4. Vælg [Import], og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
5. Vælg det ønskede billede, eller vælg [Cancel] for at afslutte uden at importere.

TRIN TO: LINKE ET BILLEDE

1. Vælg det ønskede billede.
2. Vælg [Link], og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
3. Vælg en tom plads, og tryk på [OK] for at oprette linket eller [Cancel] for at vende tilbage til skærmen Easyview.

TRIN TRE: TILFØJE MINIPANEL TIL VÆRKTØJSBILLEDE

1. Vælg det ønskede billede.
2. Vælg [Show], og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
3. Vælg [Place] for at åbne zonevalgfeltet.
4. Vælg [Auto] eller [Alias Name].
 - [Auto]: Zonerne placeres sekventielt de steder, du berører skærmen. Du behøver ikke at trykke på [Place] før hver zone.
 - [Zone number or alias]: Vælg en specifik zone, der skal placeres, og tryk på knappen [Place], hver gang en ny zone skal lokaliseres.
5. Vælg [Cancel] for at vende tilbage til skærmen Easyview uden at tilføje et minipanel.

BETJENING AF CONTROLLEREN

OPSTARTSPROCEDURE

1. Brug hovedkontakten for at aktivere kabinettet.
2. Når kabinettet er slået til, skal du trykke på konsolknappen, indtil displayet tændes.

Når displayskærmen er tændt, har du to valgmuligheder på konsollen:

- Hvis konsolopstart er indstillet til **Stop**, forbliver værktøjet inaktivt og varmer ikke op.
- Hvis konsolopstart er indstillet til **Startup**, **Standby** eller **Run**, forsyner controlleren zonerne med strøm, så de varmer op.

INDLÆSNING AF VÆRKTØJSINDSTILLINGER

1. Vælg det ønskede værktøj, og vælg [Load].
2. Vælg [OK], eller vælg [Cancel] for at afslutte.

BEMÆRK: Hvis controlleren er i tilstanden Run, og et værktøj med en anden temperaturindstilling indlæses, vil værktøjet straks skifte til drift under den nye indkommende temperaturindstilling.

SKIFT AF TILSTANDE - INDIVIDUELLE ZONER

1. Vælg den ønskede zone.
2. Vælg [Set], og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
3. Vælg derefter en af følgende to muligheder:
 - [Boost]: For at hæve temperaturen for denne zone, indtil Boost-tiden udløber.
 - [OFF]: For at slå zonen fra.

SKIFT AF TILSTANDE - FLERE ZONER

1. Vælg de ønskede zoner.
2. Vælg [Set] for at få vist tastaturet.
3. Vælg en af følgende muligheder:
 - For at skifte til manuel tilstand: Vælg [Manual], og indstil effekten i procent.
 - For at vælge en zone som slavezone: Vælg [Slave], og vælg en lignende masterzone fra zonetlisten.
 - For at vende tilbage til tilstanden Auto: Vælg [Auto], og indtast den ønskede zonetemperatur.

KONTROL AF ZONEDELTAGE

På skærmen Graph ses grafer over temperatur i forhold til tid eller effekt i forhold til tid for op til 20 zoner.

1. Vælg [Graph] for at åbne skærmen Graph.
2. Vælg [Timeline] for at vise driftshistorik for værktøjet.
3. Vælg [Power] for at vise effekt på grafens nederste akse.
4. Vælg [Temp] for at vise temperatur på grafens nederste akse.
5. Vælg [Scale] for at vælge det ønskede tidsinterval. Mulighederne omfatter: 5 minutter, 30 minutter eller 24 timer.
6. Vælg [▲] eller [▼] for at bevæge dig op eller ned gennem zonerne.

NEDLUKNINGSPROCEDURE

1. Vælg [Mode] fra displayskærmen, og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
2. Vælg [Stop] for at reducere varmebelastningen til nul.
3. Vælg [Shutdown] enten fra feltet Mode eller fra de øverste menuknapper, og acceptér derefter bekræftelsen på skærmen.
4. Vælg [ⓘ].
5. Vælg [Exit] fra skærmen Information.
6. Vælg [OK] for at slå konsollen fra, eller vælg [Cancel] for at vende tilbage til skærmen Information.

GLOBAL SUPPORT

GLOBALT HOVEDKONTOR CANADA Mold-Masters (2007) Limited tlf.: +1 905 877 0185 canada@moldmasters.com	EUROPÆISK HOVEDKONTOR TYSKLAND/SCHWEIZ Mold-Masters Europa GmbH tlf.: +49 7221 50990 germany@moldmasters.com
ASIATISK HOVEDKONTOR KINA Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd tlf.: +86 512 86162882 china@moldmasters.com	SYDAMERIKANSK HOVEDKONTOR BRASIL IEN Mold-Masters do Brasil Ltda. tlf.: +55 19 3518 4040 brazil@moldmasters.com
INDIEN Mold-Masters Technologies Private Limited tlf.: +91 422 423 4888 india@moldmasters.com	JAPAN Mold-Masters K.K. tlf.: +81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
UK Mold-Masters (UK) Ltd tlf.: +44 1432 265768 uk@moldmasters.com	USA Mold-Masters Injectioneering LLC tlf.: +1 800 450 2270 (kun USA) tlf.: +1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com